

Libor Dobrovolný
Kounicova 81
602 00 Brno
IČO: 13418483
DIČ: CZ5808241769
ŽL č.ev.370200-2121832-00
Bank.spoj.: ČSOB Brno
Č.úctu: 372674663/0300
IBAN:
BIC:
Telefon: 602833525
Fax:
libdob@volny.cz

FAKTURA/DAŇOVÝ DOKLAD č.

1528

Variabilní symbol 1528
Druh dodávky (KS) 0308
HS/Objednávka číslo
Dodací list číslo

Odběratel (IČO) 60553499

Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu
Brno Kraví Hora 1, ev. č. 602020
602 00 Brno-Střed

DIČ:

Příjemce

Datum splatnosti 15.12.2015
Forma úhrady Převodní příkaz
Datum vystavení 24.11.2015
Datum uskutečnění plnění 24.11.2015

Způsob dopravy

Označení dodávky	Měr.j.	DPH	Množství	Ceny bez daně	
				Cena/jedn.	Částka Kč

Fakturuji za provedení revize hromosvodu na objektu klubovny
ve vaší zahrádkářské kolonii smluvní cenu Kč

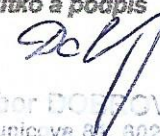
revize	21%	1,000	800,00	800,00
--------	-----	-------	--------	--------

Součet položek (v Kč)	K úhradě
zdanitelných základní sazbou (21%)	800,00
DPH - základní sazba (21%)	168,00
Celkem (v Kč)	968,00

Vyhotovil:

Počet příloh:

Razítko a podpis


Libor DOBROVOLNÝ
Kounicova 81, 602 00 Brno
tel.: 602 83 35 25
IČO: 134 18 483
DIČ: CZ5808241769

Zpráva o pravidelné revizi hromosvodu

(ČSN341390).

Vykonané dne 20.11.2015

E. č. 51115

Revizní technik: Dobrovolný Libor
6775/9/11/R-EZ-E2/A

Objekt: Klubovna Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora
ev.č. 602020

Druh objektu: zděná klubovna v zahrádkářské kolonii- nebytové prostory

Krytina: pálené tašky na sedlové střeše

Okolní půda: hlína

Počasí v posledních třech dnech: deštivo, 10°C

Počet svodů: 2 / FeZn Φ 8mm²

Druh jímačů: individuální

Měřicí přístroje: Instaltest v.č. 15120132,

Celkový posudek:

Revidované hromosvodné zařízení vyhovuje požadavkům normy ČSN 341390 a jeho součásti jsou v dobrém stavu

Tato zpráva o revizi má 2 strany.

Počet vyhotovení zpráv: 3

Rozdělovník: 2x provozovatel
1x revizní technik

revizi převzal:

revizi předal:

Objednatel:



1. Popis hromosvodu:

Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny je tvořena hřebenovým vedením na sedlové střeše doplněná jímači. Budova je přizemní ve tvaru obdélníku 14x5. Střešní krytina je tvořena pálenou taškou. Jímací vedení je provedeno drátem a lana FeZn. Uzemňovací svody jsou připevněny v držácích na fasádě a jsou se zemniči spojeny přes zkušební svorky. Zemění je provedeno individuálně.

Revize byla posuzována podle dříve platné normy ČSN34 13 90, podle které byla instalace provedena .

2. Dokumentace:

Technická dokumentace - nebyla předložena.

Pravidelná revize-nebyla předložena

3. Měření:

Naměřené hodnoty

svod č.1- 9,2Ω,

svod č.2- 14,5Ω,

Celkový zemní odpor soustavy 6,51,Ω

4. Zjištěné závady:

1. Doplnit očíslování svodů čl.82. ČSN 34 13 90

Termín odstranění závad : 30. 12. 2015

Termín příští revize dle tabulky 1 ČSN 33 1500 : určí provozovatel (nejpozději do pěti let /2020) nebo po každém zjištěném zásahu blesku

